



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12006791
Berichtsnummer :	0000000773911-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HH-MZ 1101		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C -Klasse T-Modell (BM 205)(09.2014->) C 200 T d (205.201)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDD2052011F931216	Laufleistung abgelesen:	123323 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.06.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2024 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	1313/HQQ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1597 ccm / 118 kW (160 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	SELENITGRAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	99241 / 22.06.2023		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	225/45/R18/95 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	225/45/R18/95 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	245/40/R18/97 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	245/40/R18/97 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	225/50/R17/94H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	225/50/R17/94H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	225/50/R17/94H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	225/50/R17/94H 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Feststellbremse elektrisch • Aktive Motorhaube • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Berganfahrhilfe • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Adaptives Bremslicht • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite • Start/Stop-Anlage • Steckdose 12V • Tempomat • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • Design- und Ausstattungslinie AMG Line • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz • Infotainment-System connect me • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen) • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Ladekantenschutz (Edelstahl) • Mercedes-Benz Notrufsystem • Modellpflege mit Code • Reifendruck-Kontrollsystem • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden • Tagfahrlicht LED • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond • Reiserechner |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business Plus • Fahrassistenz-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Bürofunktion im Fahrzeug • Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-Paket High-End | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket High-End | • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Sound-System |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Siehe Gutachten
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer
4.	Tür Vorne - Links	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
6.	Heckklappe	Verformt (leicht)
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
8.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
11.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
12.	Windschutzscheibe	Beschädigt
13.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
15.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
16.	Wartung Fällig	Fehlt
17.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
18.	Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren
19.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts

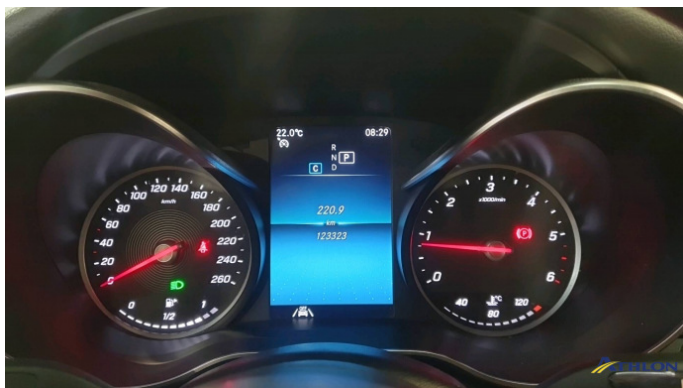

Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum

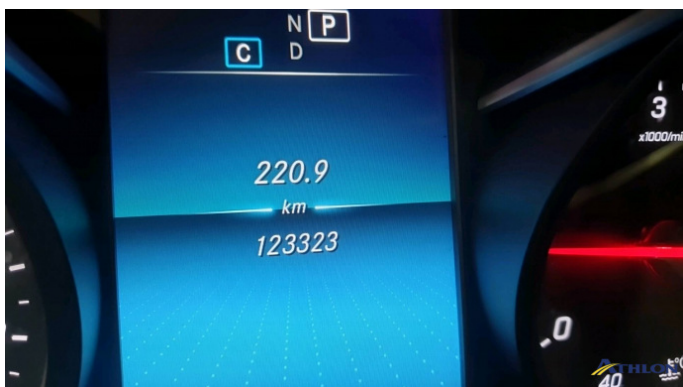


Kilometerstand



Felgen



Motorraum

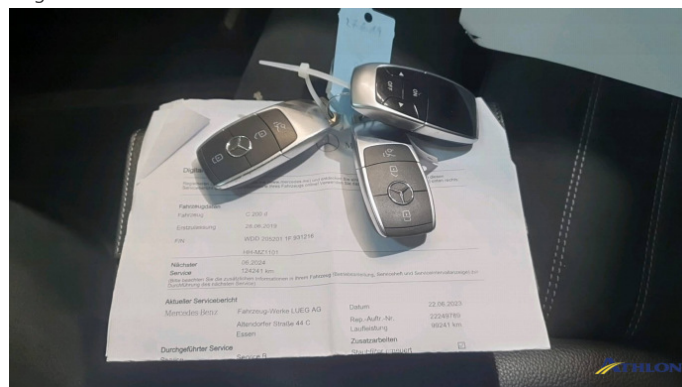

Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel




Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag

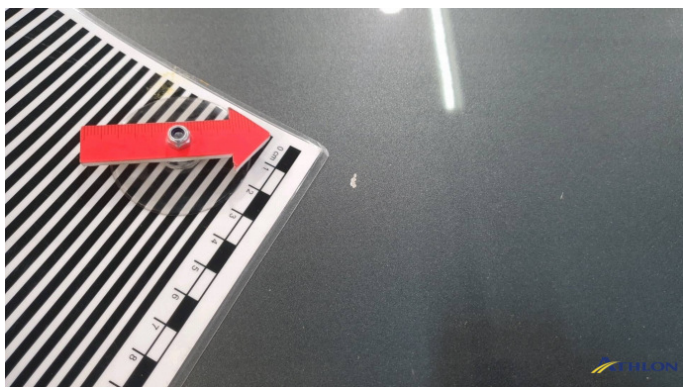

1. Motorhaube
Steinschlag




2. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



2. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



2. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten

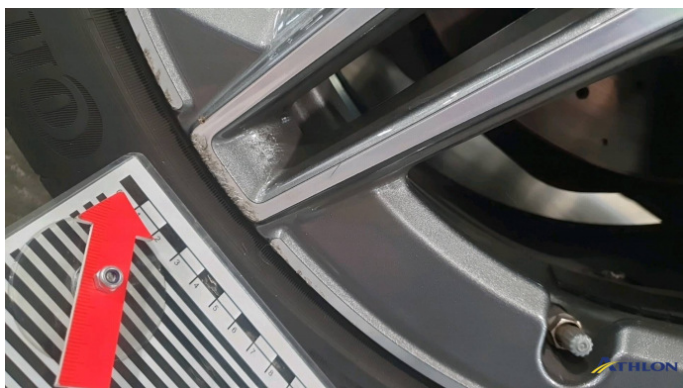

3. Felge Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Vorne - Links
Kratzer



5. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle



6. Heckklappe
Verformt (leicht)



6. Heckklappe
Verformt (leicht)



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm




8. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)

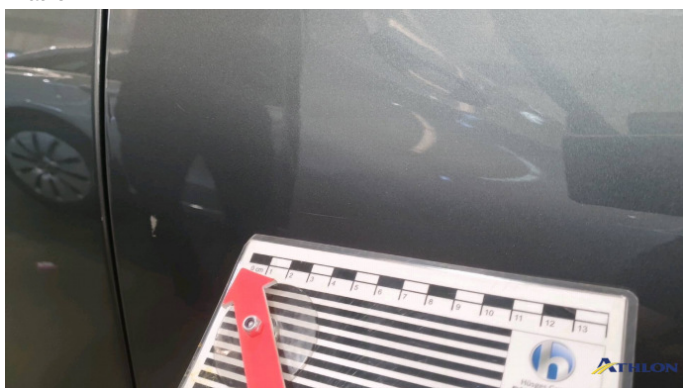


11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



12. Windschutzscheibe
Beschädigt




13. Felge Vorne - Rechts
Kratzer

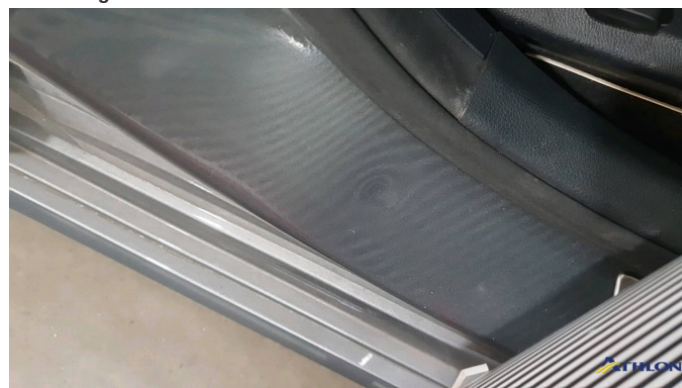

14. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



15. Sitzbank - Hinten: Kissen
Gebrauchsspuren

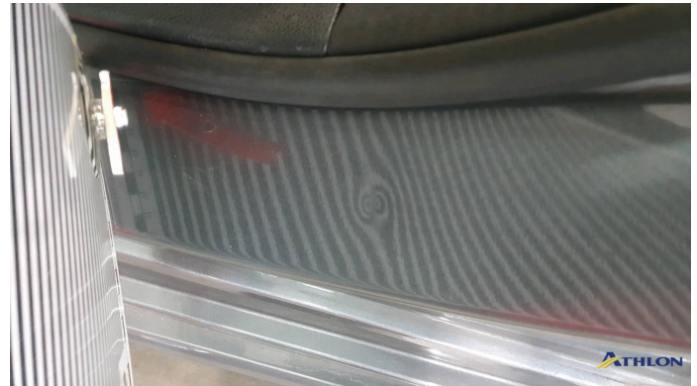

17. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



18. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren



19. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)