



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12186392
Berichtsnummer :	0000000939709-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	NE-MG 246		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KAH0DB4PF113570	Laufleistung abgelesen:	71325 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.08.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BDF	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 137 kW (186 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	SCHWARZ - UNILACK	Lackart:	Uni (2 Schicht)
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/95 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/95 5 mm
2. Achse - links / Zust.		245/40/R18/97 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/40/R18/97 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter vorn (doppelt) • Anti-Blockier-System (ABS) • Design- und Ausstattungslinie Avantgarde • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fußmatten Velours • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Innenhimmel Stoff • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Lenkrad (Leder) • Media-Display • Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI) • Mittenairbag vorn • Multimediasytem MBUX (Connect 20 MID) • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED High Performance • Servolenkung • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Tempomat | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb) • Entry-Paket • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz • Ablage-Paket • Infotainment-System: Remote Service Plus • Innenraumlicht-Paket • Keyless Go Startanlage • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Uni-Lackierung schwarz • Motorhaube mit Powerdome • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Service-System: MBUX Navigation Premium • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Standard Interieur • Mittelkonsole schwarz hochglänzend |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie • Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1) • LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (5-Speichen) • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) • Licht-Paket • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Zusatzheizung (Standheizung) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Dach	Umweltschaden
2. Motorhaube	Steinschlag
3. Stoßfänger Vorne	Kratzer
4. Tür Hinten - Links	Kratzer
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer
6. Heckklappe	Verformt (leicht)
7. Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
8. Tür Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
9. Lenkrad	Gebrauchsspuren
10. Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren



Sonstiges

Bauteil	Schaden
11. Sitzbank Hinten	Gebrauchsspuren
12. Sitzbank Hinten	Verschmutzt (mittel)
13. Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

14.	Wartungsnachweis	Fehlt
-----	------------------	-------

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Bereifung



1. Dach
Umweltschaden

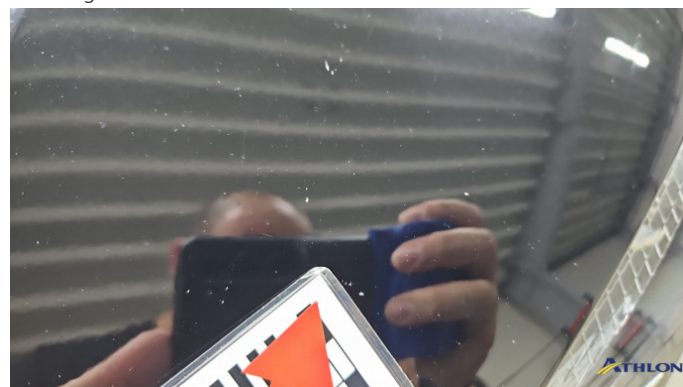

2. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorhaube
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer




5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer

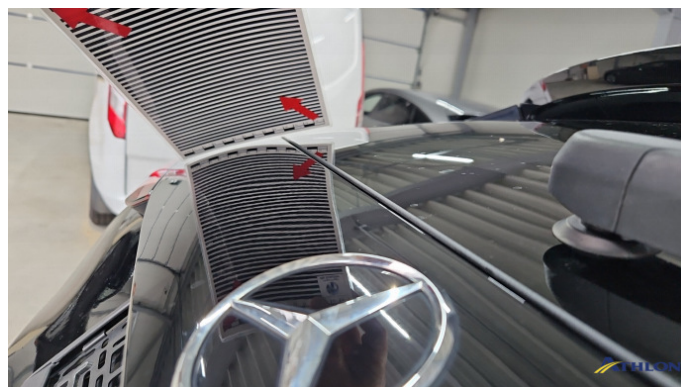

6. Heckklappe
Verformt (leicht)



7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer




8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer




9. Lenkrad
Gebrauchsspuren



10. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren

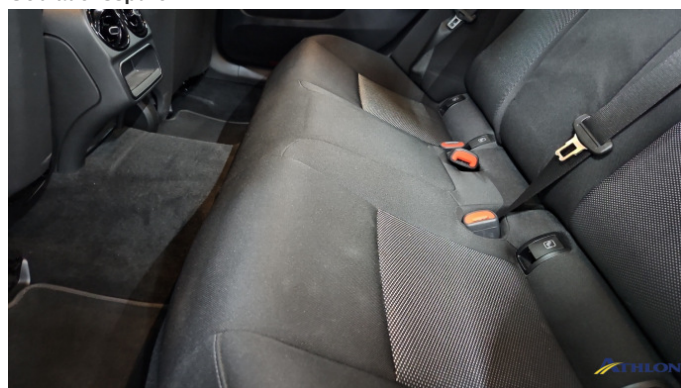

11. Sitzbank Hinten
Gebrauchsspuren

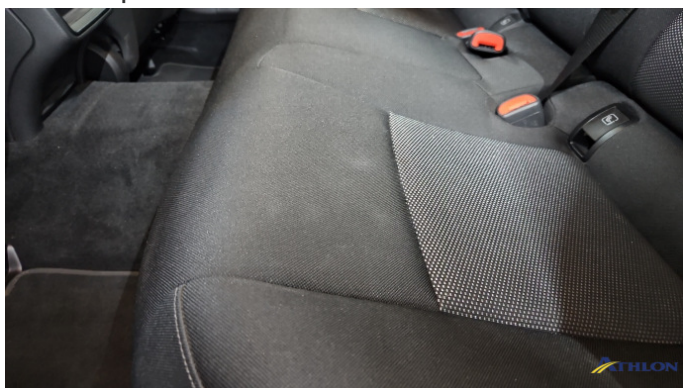

12. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



13. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



13. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren